

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÚT ĐO NHIỆT ĐỘ



CODE: 810-275

TẮT/MỞ MÁY

- Tháo đầu dò ra khỏi vỏ nắp bảo vệ
- Mở máy/ Tắt máy: Nhấn nút ON/OFF
- Thiết bị không có chức năng tự động tắt nguồn.




XEM NHIỆT ĐỘ LỚN NHẤT/ NHỎ NHẤT (MAX/MIN)

- Để xem MAX/MIN: Nhấn nút MAX/MIN để chuyển đổi giữa hai giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất.
- Để xóa dữ liệu MAX/MIN: Nhấn và giữ nút MAX/MIN trong ba giây.

Lưu ý: Dữ liệu MAX/MIN sẽ xóa khi thiết bị tắt.

CHUYỂN ĐỔI ĐỘ C VÀ ĐỘ F

- Nhấn nút °C/°F ở mặt sau của thiết bị để chuyển đổi giữa Độ C và Độ F.

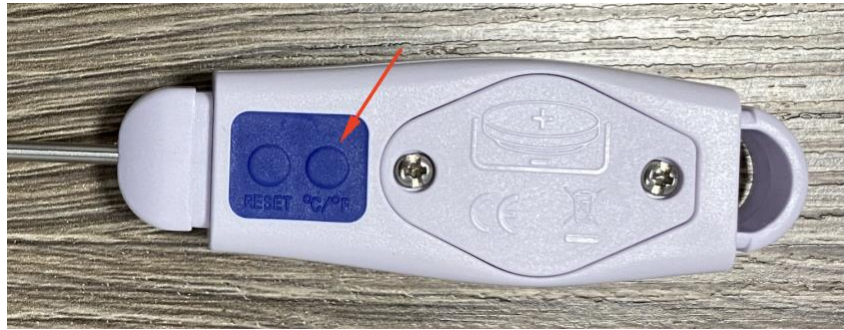

BẢO QUẢN

- Khi không sử dụng nữa, hãy lau chùi đầu dò đưa đầu dò vào trong vỏ nắp bảo vệ đầu dò đến khi vào khớp.



THAY THẾ PIN

- Thay pin ngay khi 'Bat' hiển thị ở màn hình.
- Sử dụng pin CR2032 (pin 3V).
- Pin nằm bên dưới nắp pin ở phía sau của thiết bị, dùng tua vít mở 2 con ốc.



CẢNH BÁO PIN: ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

⚠ BATTERY WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	
---	--